


نحوه رفع ایراد عدم عملکرد کولر دنا

به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز می رساند، در صورت مراجعت خودرو دنا با ایراد سیستم کولر، مطابق موارد زیر اقدام به رفع ایراد نمائید :

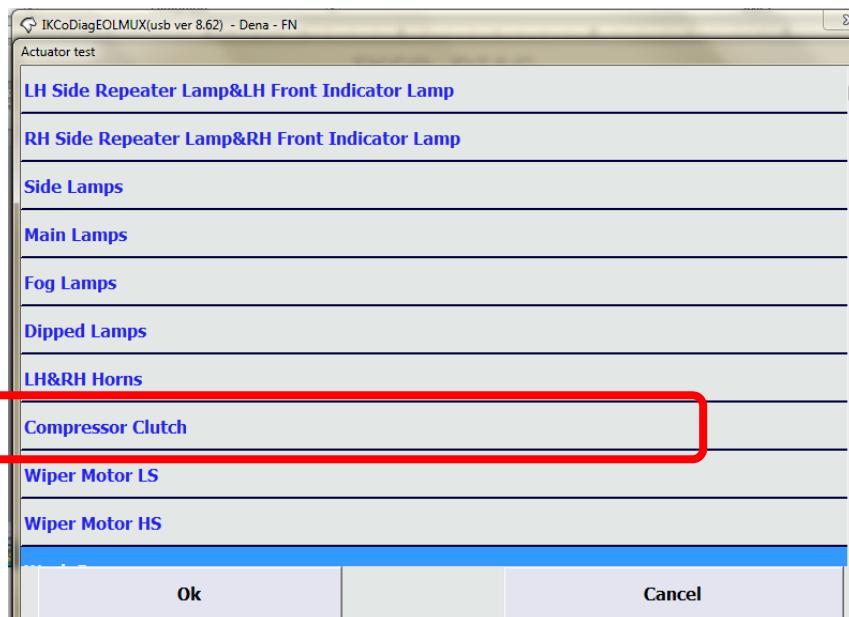

۱- با اتصال دستگاه عیب یاب، از طریق منوی مالتی پلکس خودروی دنا، وارد نود FN و گزینه Actuator Test شوید و اقدام به کمپرسور کولر نمایید. در صورت فعال شدن کمپرسور، قطعه کمپرسور و نود FN سالم است.


Parameter	Value
Shock Sensor Input	INACTIVE
Air condition SW	ON (highlighted with a red box)
Seat belt SW	NO FASTENED
Bonnet SW	CLOSE
Screen heater SW	ON
Battery voltage	11.46
Start Switch Status0	STEP_2
Gasoline_Level(%)	14
CNG_Level(%)	-----
CNG_Indicator(Only CNG)	-----
Check_engine	OFF

۲- سپس با ورود به منوی Air information، وضعیت گزینه condition SW را با فعال و غیر فعال کردن کلید AC کنترل کنید.

در صورت عدم مشاهده تغییرات همزمان با فعال کردن کلید AC، به مرحله سه بروید.

نحوه رفع ایراد عدم عملکرد کولر دنا

۳- وضعیت کانکتور اتصال دسته سیم بخاری به دسته سیم داشبورد را از لحاظ برقراری صحیح ارتباط(شل نبودن) کنترل نمایید. پس از رفع ایراد و اصلاح اتصال کانکتور ضروری است بمنظور عدم تکرار ایراد، دو انتهای کانکتور را بوسیله بست به یکدیگر محکم نمایید.

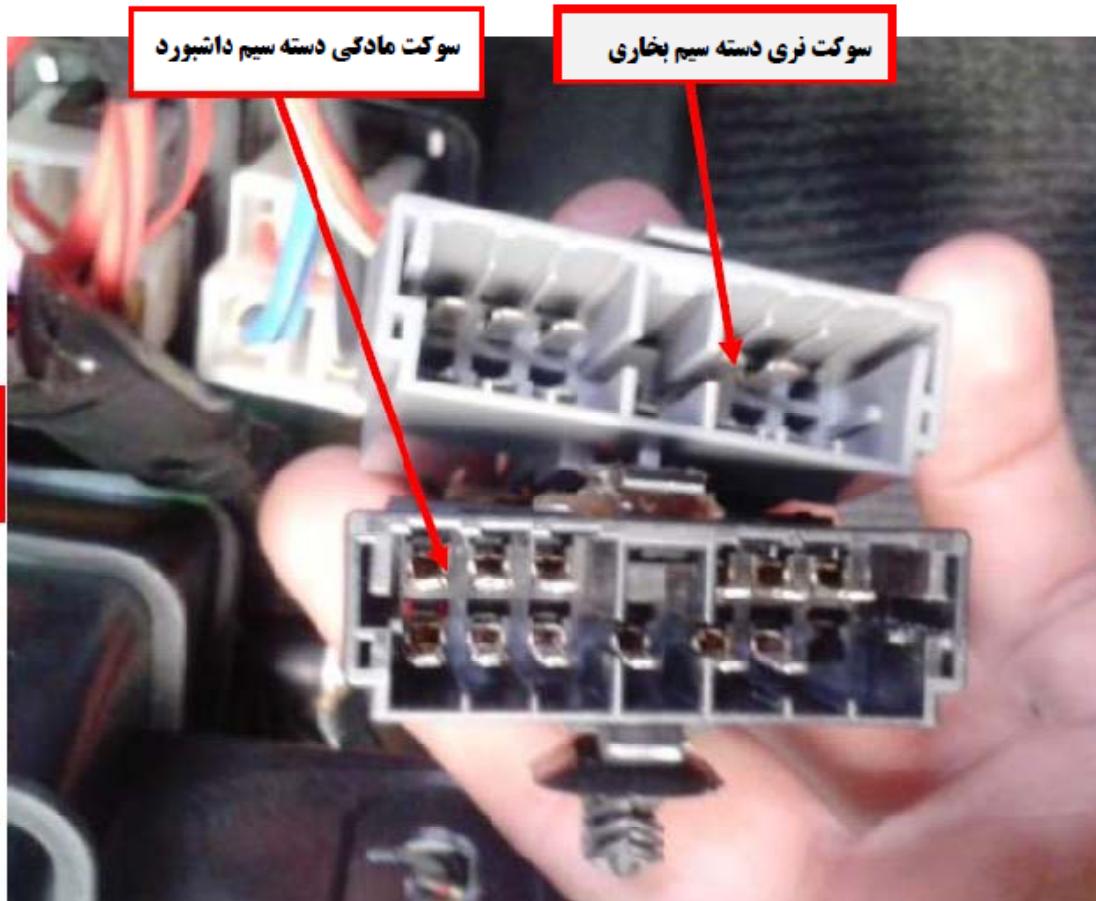

کد اجرت	شرح اجرت
۴۸۸۲۵	تعمیر دسته سیم کنسول وسط